

**сварог®**

**Щиток сварщика защитный лицевой**

**TECH**

**C50d**

**C60d**

**C70d**

**C80d**

Паспорт

# СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСПОРТА	3
2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	3
3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЩИТКОВ	4
3.1. Маркировка автоматических светофильтров	5
3.2. Маркировка щитка	6
3.3. Общее описание светофильтров	6
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
7. ВНЕШНИЙ ВИД ЩИТКА	8
7.1. Светофильтр моделей C50d и C60d	9
7.2. Светофильтр моделей C70d и C80d	10
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	12
8.1. Сборка щитка	12
8.2. Регулировка наголовника по высоте и обхвату головы	13
8.3. Регулировка «ближе/дальше» и угла наклона щитка	15
8.4. Установка диоптрических линз	14
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
9.1. Замена внешней защитной пластины	19
9.2. Замена внутренней защитной пластины	19
9.3. Замена батареи	20
10. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО ЩИТКОМ	21
10.1. Оптические датчики	21
10.2. Минимальный ток срабатывания светофильтра	21
10.3. Время затемнения/срабатывания светофильтра	22
10.4. Выбор степени затемнения (SHADE)	22
10.5. Выбор чувствительности датчиков (SENSITIVITY)	23
10.6. Выбор времени просветления (DELAY)	23
11. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	24
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	24
13. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	24
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25
15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	26

# 1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСПОРТА

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным паспортом перед использованием щитка сварщика защитного лицевого.

Паспорт является неотъемлемой частью щитка сварщика защитного лицевого и должен сопровождать его при изменении местоположения или продаже.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, а также вносить изменения в конструкцию в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или работу щитка сварщика защитного лицевого в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а также за возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в паспорте.

Пользователь всегда отвечает за сохранность данного паспорта.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.

Раздел «Общие рекомендации» носит ознакомительный характер, не требует обязательного применения и не относится к техническим характеристикам защитных лицевых щитков. В зависимости от условий работы, влияния внешних факторов и квалификации персонала рекомендации могут не совпадать.



**ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.**

## 2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию торговой марки «Сварог», созданную в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии гарантируют оборудованию надежность и высокую степень защиты.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим заявляем, что продукция предназначена для промышленного и профессионального использования и имеет сертификат о соответствии ЕАС.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями  
ТУ 32.99.11-006-31057376-2019 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица:  
защитные лицевые щитки сварщика торговой марки «Сварог».

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,  
ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166) «Средства индивидуальной защиты глаз», ГОСТ 12.4.254-2013  
«Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах».

### 3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЩИТКОВ

Защитные лицевые щитки сварщика торговой марки «Сварог» (далее по тексту «щитки») относятся к средствам индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц, от неионизирующих излучений и механических воздействий. Предназначены для сварки и аналогичных процессов.

Щиток включает в себя следующие защитные свойства.

#### **Неионизирующие излучения при сварочном процессе:**

- защита от ультрафиолетового излучения области спектра 313 и 365 нм (невидимое зрительной системой человека);
- защита от излучения области спектра от 380 до 780 нм (видимое излучение, которое, попадая на сетчатку глаза, может вызывать зрительное ощущение);
- защита от инфракрасного излучения области спектра от 780 до 1400 нм (невидимое зрительной системой человека).

**Механические воздействия:** повышенная прочность. Защита от фронтальных и боковых ударов стальным шаром диаметром 22 мм, наносимым со скоростью 5,1 м/с, при температуре окружающей среды от -5 до +55 °С.

Защита от высокоскоростных частиц. Защита от фронтальных и боковых ударов стального шарика диаметром 6 мм, наносимым со скоростью 120 м/с при температуре окружающей среды от -5 до +55 °С.

**Брызги расплавленного металла и горячих частиц:** устойчивость к проникновению горячих твердых тел более 5 с.

#### **Санитарно-эпидемиологические показатели:**

- изделие нетоксично;
- изделие не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки;
- не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действиями;
- при взаимодействии с водой безопасно;
- не имеет интенсивного запаха.



**Информация получена на основании протоколов испытаний на щитки сварщика защитные лицевые торговой марки «Сварог».**

Щитки имеют возможность установки диоптрических линз.

Щитки имеют универсальное посадочное место для светофильтров. Габаритные размеры идентичны с автоматическими светофильтрами ТМ «Сварог»: модели В40, В40i, В50, В60, В70, С40i, С50i.







**ВНИМАНИЕ! При использовании других моделей автоматического светофильтра компания не несет ответственность за его использование. Установка светофильтров других производителей не допускается.**

Щитки TECH C50d, C60d, C70d, C80d могут поставляться с устройством подачи воздуха VENTO, тип крепления 1.

### 3.1. МАРКИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ СВЕТОФИЛЬТРОВ

Маркировка автоматических светофильтров (далее по тексту «светофильтр») следующая:



Поз.	Описание	
1	Градационный шифр в светлом состоянии ( <b>3 DIN</b> ). Обозначает уровень затемнения светофильтра в неактивном состоянии (без образования сварочной дуги).	
2	Градационный шифр в затемненном состоянии, наименьшее значение – <b>9 DIN</b> (в зависимости от выбранного диапазона степени затемнения).	
3	Градационный шифр в затемненном состоянии, наибольшее значение – <b>13 DIN</b> (в зависимости от выбранного диапазона степени затемнения).	
4	Оптический класс. Определяет четкость и качество видимой картинки. Класс ( <b>1</b> ) наивысший. Класс определяется без учета цветопередачи TRUE COLOR PLUS.	
5	Класс по светорассеиванию. Прозрачность изображения, мутное либо четкое. Класс ( <b>1</b> ) наивысший.	
6	Класс неравномерности светового коэффициента пропускания. Равномерность затемнения в разных углах светофильтра. Класс ( <b>1</b> ) наивысший.	
7	Класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания. Четкость изображения без темных и размытых зон или других дефектов из-за неравномерного затемнения при взгляде под углом. Класс ( <b>1</b> ) наивысший.	

## 3.2. МАРКИРОВКА ЩИТКА

Щитки моделей С10, С20, С20i и С30 изготовлены из материала полиамид 66 (РА66).

Прочность щитка определяется согласно ГОСТ 12.4.253-2013. Испытания производят стальным шаром диаметром 22 мм, массой 43 г, наносимым со скоростью 5,1 м/с. Энергия удара – не более 0,6 Дж. Щитки выдерживают боковые и фронтальные удары. Окружающая температура при испытаниях от -5 до +55 °С.

Защита от высокоскоростных частиц, среднеэнергетический удар. Испытания производят стальным шаром диаметром 6 мм, массой 0,86 г, наносимым со скоростью 120 м/с. Энергия удара – не более 5,9 Дж. Щитки выдерживают боковые и фронтальные удары. Окружающая температура при испытаниях от -5 до +55 °С.

## 3.3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ

Светофильтры моделей С50d, С60d, С70d имеют внутренние регулировки, что позволяет исключить случайное изменение степени затемнения в стесненных пространствах. Светофильтр модели С80d оснащен внешним регулятором степени затемнения.

Светофильтр модели С60d дополнительно оснащен переключателем степени затемнения 5-9/9-13.

Светофильтры моделей С70d и С80d имеют смотровое окно увеличенного размера 100x83,4 мм и память на 3 ячейки.

Все светофильтры оснащены дисплеем, отображающим установленные настройки и заряд батареи, и имеют функцию «Зачистка», которая позволяет производить работы шлифмашинами и другими устройствами по зачистке сварных швов и шлифовке поверхностей. При этом светофильтр не затемняется.

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работ в зависимости от выполняемых задач убедитесь в правильном выборе степени затемнения (См. раздел 10.4).
- Не устанавливайте на щиток детали, не указанные в данном паспорте. При изменении конструкции щитка гарантия на лицевой щиток и его свойства не распространяется.
- Не применяйте щиток для защиты от агрессивных жидкостей и токсических испарений.
- Щиток не предназначен для выполнения операций по лазерной сварке, резке и проведению взрывных работ.
- При работе со щитком необходимо избегать положений, которые могли бы подвергнуть незащищенные области тела воздействию искр, брызг, прямого или отраженного излучения. Если воздействие не может быть предотвращено, используйте кроме щитка соответствующую защиту.
- Щиток не предназначен для сварки под дождем. Избегайте попадания влаги и жидкости на светофильтр.
- Щиток не предназначен для защиты головы от механических и ударных нагрузок.
- Не допускается использование щитка без защитных прозрачных пластин.

## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Щиток	1 шт.
Светофильтр	1 шт.
Наголовник	1 шт.
Паспорт	1 шт.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 6.1. Технические характеристики щитков.

Наименование параметра	TECH			
	C50d	C60d	C70d	C80d
Регулировка затемнения	внутренняя			внешняя
Сменная батарейка, тип	да/CR2450 600 мАч			
Количество батареек, шт.	2		1	
Тип сварки/резки	MMA/TIG/CUT/MIG/MAG			
Технология цветопередачи, тип	TRUE COLOR PLUS			
Размер светофильтра, мм	114x133x9,5			
Размер смотрового окна, мм	100x60		100x83,4	
Количество оптических датчиков, шт.	4			
Оптический класс	1/1/1/1			
Степень затемнения (SHADE), DIN	9-13	5-9/9-13		
Светлое состояние светофильтра, DIN	3			
Время затемнения/срабатывания, с (мс)	1/10000 (0,1)			
Регулировка времени просветления (DELAY), с	0,1-0,9			
Регулировка чувствительности датчиков (SENSITIVITY)	да/ступенчатая			
Минимальный ток срабатывания (TIG), ≥А	2 (при 250 лк)			
Температура эксплуатации, °С	-10...+55			
Температура хранения, °С	-10...+55			
<b>Общие характеристики</b>				
Материал корпуса щитка, тип	РА66			
Масса в сборе, г	550	615		
<b>Дополнительные параметры</b>				
Дисплей	+			
Функция «Зачистка»	+			
Память	-	да (3 ячейки)		
Управление настройками	кнопки			
Установка диоптрических линз	+			
<b>Наголовник</b>				
Регулировка степеней свободы, шт.	4			
Силиконовая вставка	+			
Регулировка расстояния «ближе/дальше»	+			

## 7. ВНЕШНИЙ ВИД ЩИТКА

На рисунке 7.1 показан внешний вид лицевого щитка.

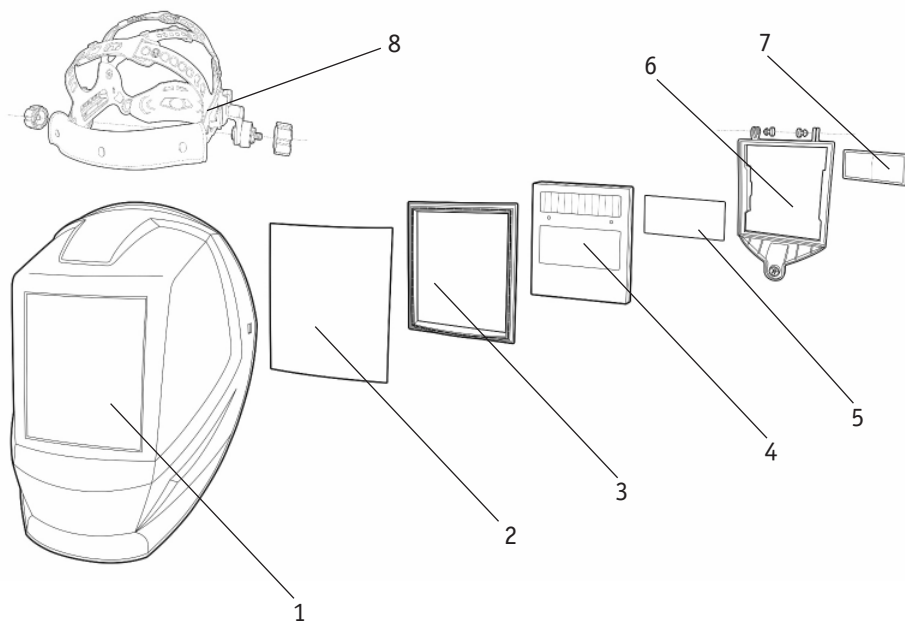


Рис. 7.1. Внешний вид.

Поз.	Наименование	
1	Корпус щитка	
2	Внешняя защитная пластина	
3	Рамка	
4	Светофильтр	C50d (См. рис. 7.2)
		C60d (См. рис. 7.2)
		C70d (См. рис. 7.3)
		C80d (См. рис. 7.3)
5	Внутренняя защитная пластина	
6	Рамка	
7	Диоптрическая линза (См. раздел 8.4)	
8	Наголовник (См. рис. 8.3)	



## 7.1. СВЕТОФИЛЬТР МОДЕЛЕЙ С50d и С60d

На рисунке 7.2 показан вид внутренней и внешней стороны светофильтров.

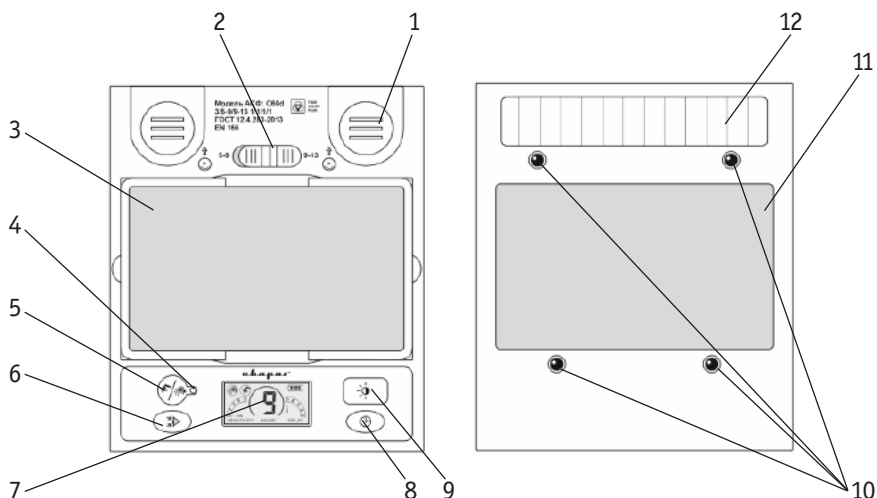
 

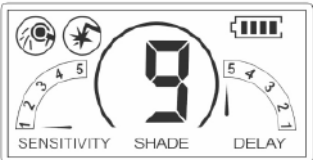




Рис. 7.2. Светофильтр модели С60d\*\*.

Поз.	Наименование	Описание
1	Крышки отсеков батареек	Используются для извлечения или замены батареек (См. раздел 9.3).
2	Тумблер переключения степени затемнения	Используется для выбора диапазона степени затемнения. (только для светофильтра С60d).
3	Внутренняя защитная пластина	Используется для защиты внутренней стороны смотрового окна.
4	Индикатор включения функции «Зачистка»	Мигает, когда включена функция «Зачистка».
5	Кнопка включения функции «Зачистка»	Используется для включения функции «Зачистка». При выборе загорается значок 
6	Кнопка выбора чувствительности датчиков (Sensitivity)*	Выбирается в зависимости от способа сварки, силы тока и окружающего освещения (См. раздел 10.5). Значение 1 – быстрое срабатывание. Значение 5 – медленное срабатывание. При изменении значения изменяется положение указателя.  SENSITIVITY
7	Дисплей	Отображает параметры. 

8	Кнопка выбора времени просветления (DELAY)*	Выбирается в зависимости от силы тока и чувствительности зрительной системы человека (См. раздел 10.6). Значение 1 = 0,1 сек. Значение 5 = 0,9 сек. При изменении значения изменяется положение указателя.	
9	Регулятор степени затемнения (SHADE).	Выбирается в зависимости от силы тока и чувствительности зрительной системы человека. Чем больше значение, тем темнее светофильтр (См. раздел 10.4). При изменении значения изменяется цифра.	
10	Смотровое окно	Позволяет видеть процесс сварки.	
11	Оптические датчики	При появлении излучения включают смотровое окно.	
12	Солнечная батарея	При появлении интенсивного излучения питание происходит за счет солнечной батареи.	

\* Шкала значений указана в условных единицах для лучшей визуализации значения.

\*\* Светофильтры С50d и С60d отличаются наличием тумблера переключения степени затемнения.

## 7.2. СВЕТОФИЛЬТР МОДЕЛЕЙ С70d и С80d

На рисунке 7.3 показан вид внутренней и внешней стороны светофильтров.





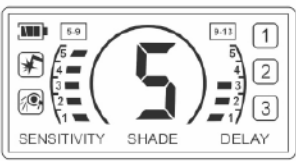


Рис. 7.3. Светофильтр модели С80d\*\*.

Поз.	Наименование	Описание	
1	Кнопка включения функции «Зачистка»	Используется для включения функции (только для светофильтра C80d).	
2	Смотровое окно	Позволяет видеть процесс сварки.	
3	Кнопка переключения степени затемнения и функции «Зачистка»	Используется для выбора диапазона степени затемнения 5-9/9-13 или включения функции «Зачистка».	
4	Индикатор включения функции «Зачистка»	Мигает, когда включена функция «Зачистка».	
5	Регулятор степени затемнения (SHADE)	Выбирается в зависимости от силы тока и чувствительности зрительной системы человека. Чем больше значение, тем темнее светофильтр (См. раздел 10.4). При изменении значения изменяется цифра.	
6	Кнопка выбора чувствительности датчиков (Sensitivity)*	Выбирается в зависимости от способа сварки, силы тока и окружающего освещения (См. раздел 10.5). Значение 1 – быстрое срабатывание. Значение 5 – медленное срабатывание. При изменении значения изменяется шкала.	
7	Крышки отсеков батарей	Используется для извлечения или замены батарей (См. раздел 9.3).	
8	Кнопка выбора времени просветления (DELAY)*	Выбирается в зависимости от силы тока и чувствительности зрительной системы человека (См. раздел 10.6). Значение 1 = 0,1 сек. Значение 5 = 0,9 сек. При изменении значения изменяется шкала.	
9	Дисплей	Отображает параметры.	
10	Кнопки выбора ячеек памяти	<b>Для сохранения настроек:</b> нажмите и держите кнопку номера ячейки памяти, пока не перестанет мигать индикатор номера ячейки памяти. <b>Для загрузки настроек:</b> нажмите кнопку номера ячейки памяти. <b>В режиме функции «Зачистка» память не активна.</b>	
11	Внутренняя защитная пластина	Используется для защиты внутренней стороны смотрового окна.	
12	Оптические датчики	При появлении излучения включают смотровое окно.	
13	Солнечная батарея	При появлении излучения заряжают батарею.	

\* Шкала значений указана в условных единицах для лучшей визуализации значения.

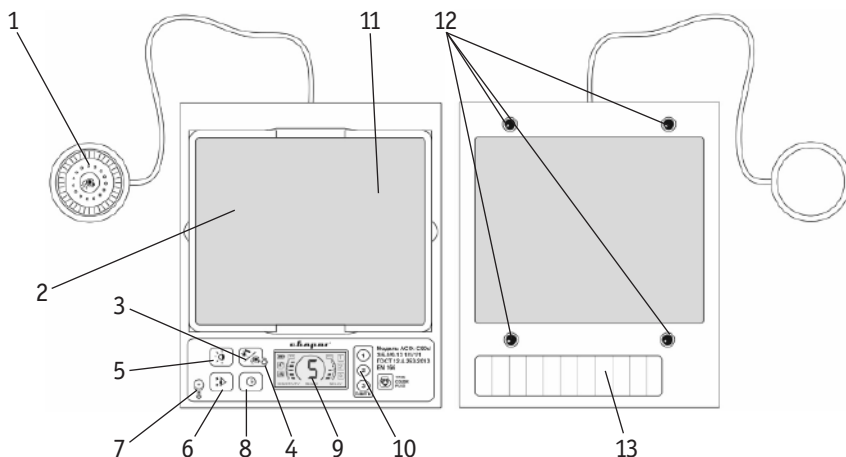\*\* Светофильтры отличаются наличием внешней кнопки включения функции «Зачистка».

## 8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внешний вид щитка в сборе показан на рисунке 8.1.

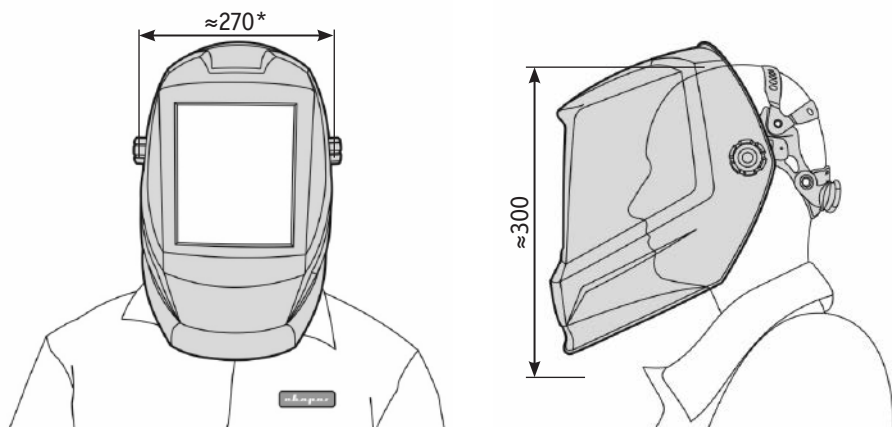


Рис. 8.1. Внешний вид щитка.

\* Ширина может отличаться в зависимости от обхвата головы.

### 8.1. СБОРКА ЩИТКА

Установите наголовник, совместите пазы на внутренней шайбе и корпусе щитка (См. рис 8.2). Закрутите прижимную гайку с небольшим усилием от руки.

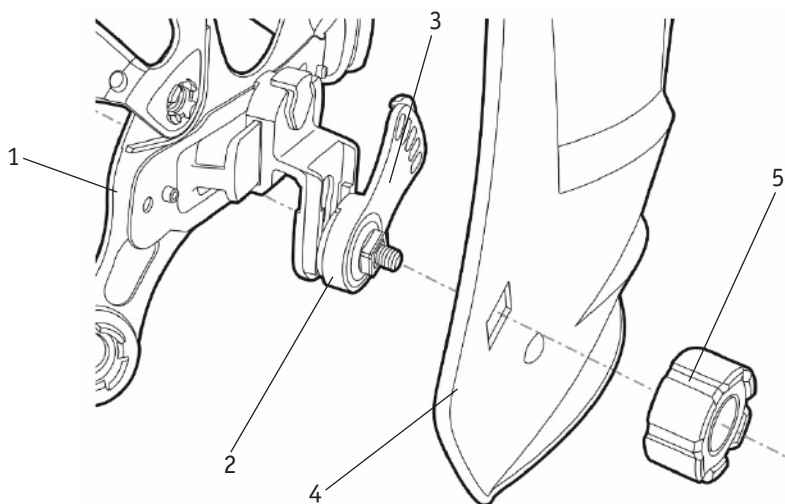


Рис. 8.2. Установка наголовника в щиток.

- 1) Наголовник. 2) Осевой винт. 3) Фиксатор угла наклона.
- 4) Корпус щитка. 5) Прижимная гайка.

Наголовник позволяет производить регулировки 4-х степеней свободы (См. рис. 8.3).

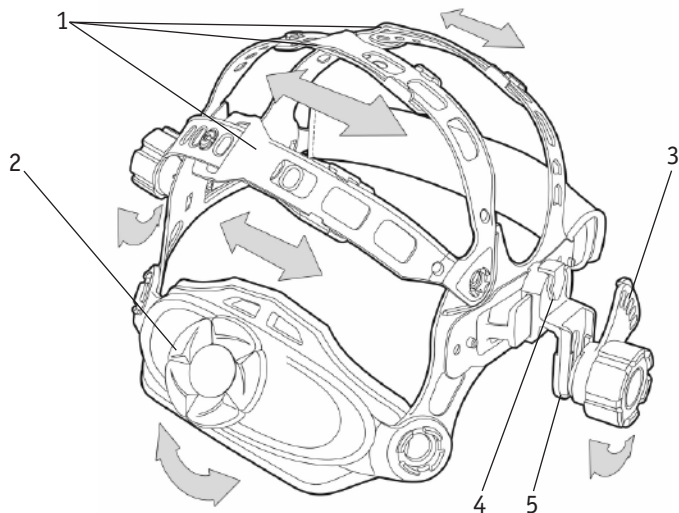


Рис. 8.3. Степени свободы наголовника.

- 1) Вертикальная регулировка. 2) Горизонтальная регулировка.
- 3) Регулировка угла наклона. 4) Регулировка «ближе/дальше». 5) Регулировка по высоте.

## 8.2. РЕГУЛИРОВКА НАГОЛОВНИКА ПО ВЫСОТЕ И ОБХВАТУ ГОЛОВЫ

**Горизонтальная регулировка по обхвату головы** (См. рис. 8.4): нажмите на регулятор и поворачивайте рукоять по часовой стрелке, чтобы уменьшить размер наголовника, и против часовой стрелки, чтобы увеличить.

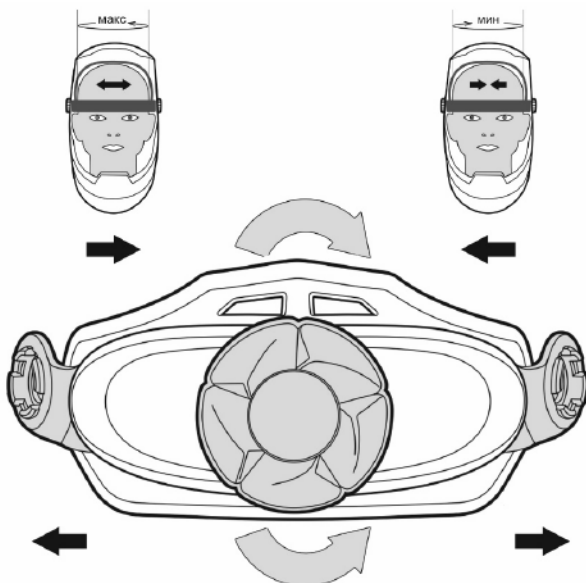


Рис. 8.4. Горизонтальная регулировка.

**Вертикальная регулировка по высоте** (См. рис. 8.5): уменьшая или увеличивая размер ремней, отрегулируйте размер наголовника так, чтобы глаза находились в средней части светофильтра.

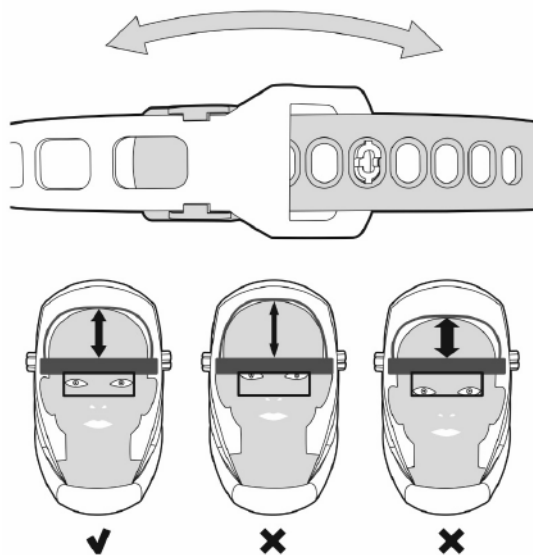


Рис. 8.5. Вертикальная регулировка.

Наголовник оснащен дополнительной регулировкой по высоте (См. рис. 8.6).

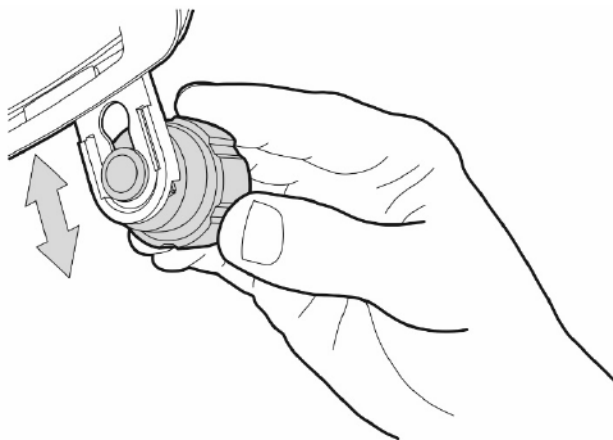


Рис. 8.6. Регулировка по высоте.

### 8.3. РЕГУЛИРОВКА «БЛИЖЕ/ДАЛЬШЕ» И УГЛА НАКЛОНА ЩИТКА

**Регулировка «ближе/дальше»**  
(См. рис. 8.7): нажмите на фиксатор и переместите регулятор. Не располагайте светофильтр близко к лицу, чтобы уменьшить запотевание светофильтра во время работы.

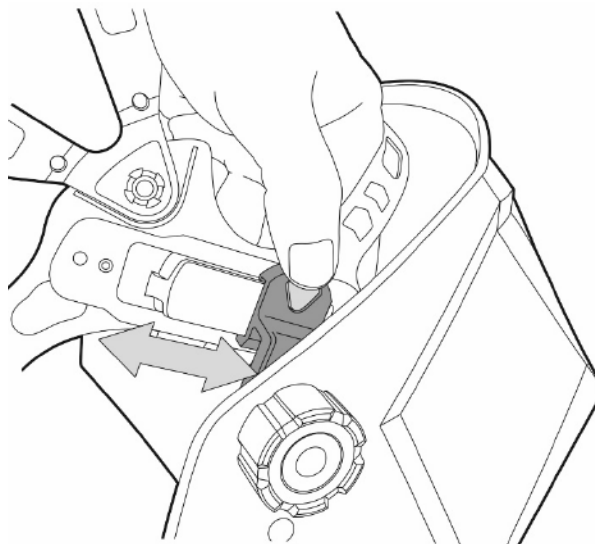


Рис. 8.7. Регулировка «ближе/дальше».

**Регулировка угла наклона щитка**  
(См. рис. 8.8): положение фиксатора позволяет изменять угол наклона щитка. Располагайте щиток прямо без наклонов (См. рис. 8.9).

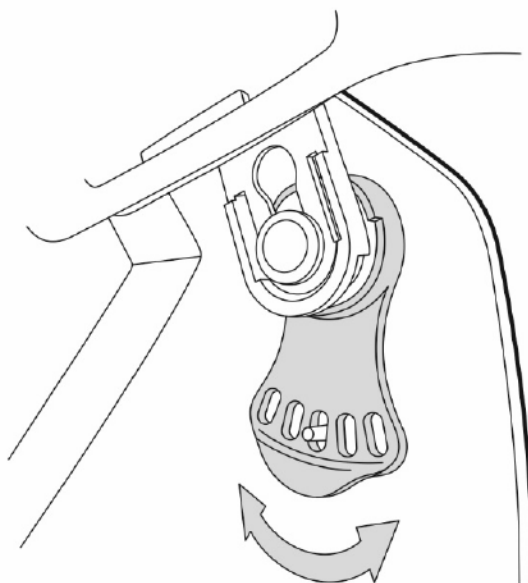


Рис. 8.8. Регулировки угла наклона.

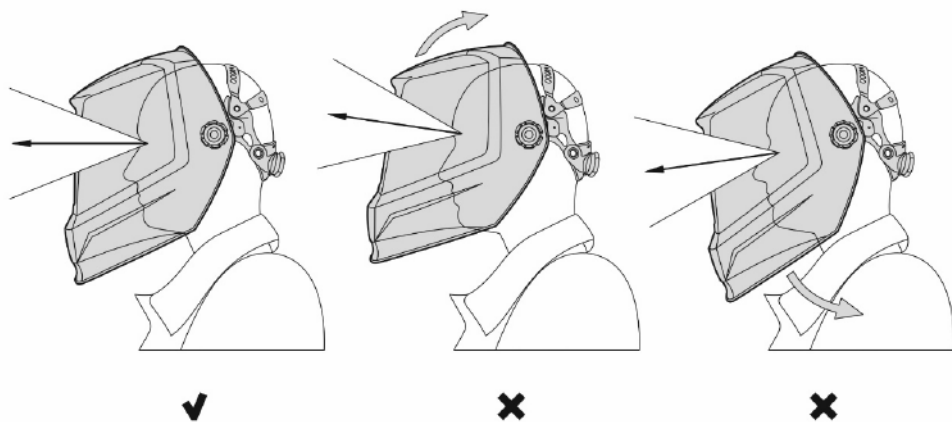


Рис. 8.9. Положение щитка на голове.

#### 8.4. УСТАНОВКА ДИОПТРИЧЕСКИХ ЛИНЗ

Диоптрические линзы используются вместо очков для зрения (См. рис. 8.10).

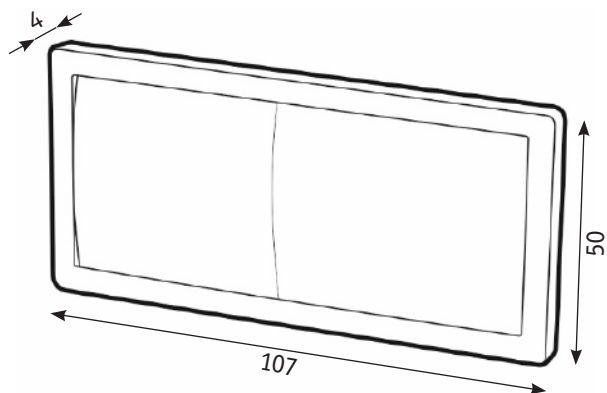


Рис. 8.10. Диоптрическая линза.

Диоптрические линзы указаны в таблице 8.1.



Таблица 8.1. Диоптрическая линза.

Наименование	Оптическая сила (дптр)	Артикул
Линза диоптрическая 3.0	+3.0	96219
Линза диоптрическая 2.5	+2.5	96215
Линза диоптрическая 2.0	+2.0	96211
Линза диоптрическая 1.5	+1.5	96209
Линза диоптрическая 1.0	+1.0	96208



**Диоптрическая линза не входит в стандартную комплектацию щитка. Полный ассортимент уточняйте при заказе.**

Диоптрическая линза устанавливается в пазы на корпусе внутренней рамки щитка (См. рис. 8.11).

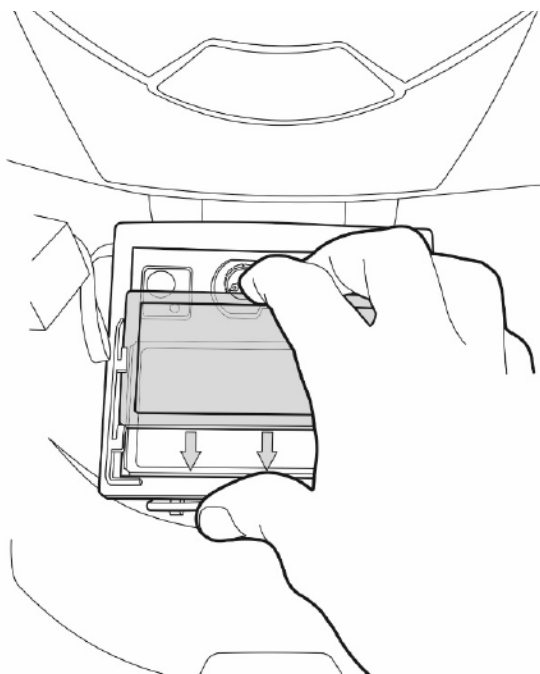


Рис. 8.11. Установка диоптрической линзы.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регламент технического обслуживания указан в таблице 9.1.



Запрещается производить очистку щитка, защитных пластин, наголовника и светофильтра агрессивными жидкостями (растворители и их разновидности, бензин, спирт и т.д.). Используйте мыльные растворы или влажные обезжиривающие салфетки для пластика.

Таблица 9.1. Регламент технического обслуживания.

Периодичность	Техническое обслуживание
До/после использования, регулярно.	<b>Щиток</b>
	Регулярно удаляйте пыль и грязь с внешней и внутренней поверхности щитка.
	Проверьте положение щитка на голове, при необходимости отрегулируйте наголовник по высоте и углу. Щиток должен подниматься и опускаться с небольшим усилием от руки. Смотровое окно должно быть напротив глаз. Щиток не должен упираться в грудь или одежду.
	<b>Наголовник</b>
	Регулярно удаляйте пыль и грязь с поверхности наголовника.
	В зависимости от степени загрязнения производите стирку мягкой накладки наголовника. Режим стирки «синтетика».
	<b>Защитные пластины</b>
	Регулярно протирайте защитные пластины. При сильном загрязнении или ухудшении работы светофильтра произведите замену пластин.
	<b>Светофильтр</b>
	После завершения работы убирайте щиток в темное место, чтобы светофильтр не срабатывал на ярком свете и не расходовал заряд батареи.
Перед началом работ убедитесь в срабатывании светофильтра.	
При замене защитных стекол не дотрагивайтесь пальцами рук до смотрового окна светофильтра.	

## 9.1. ЗАМЕНА ВНЕШНЕЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИНЫ

Необходимость замены внешней защитной пластины определяется визуально. Пластина подлежит замене, если присутствует большое количество вкраплений расплавленного металла, копоть или нагар, повреждения или дефекты пластины в области оптических датчиков. Для замены необходимо снять крышку корпуса щитка и светофильтр с рамкой (См. рис 9.1).

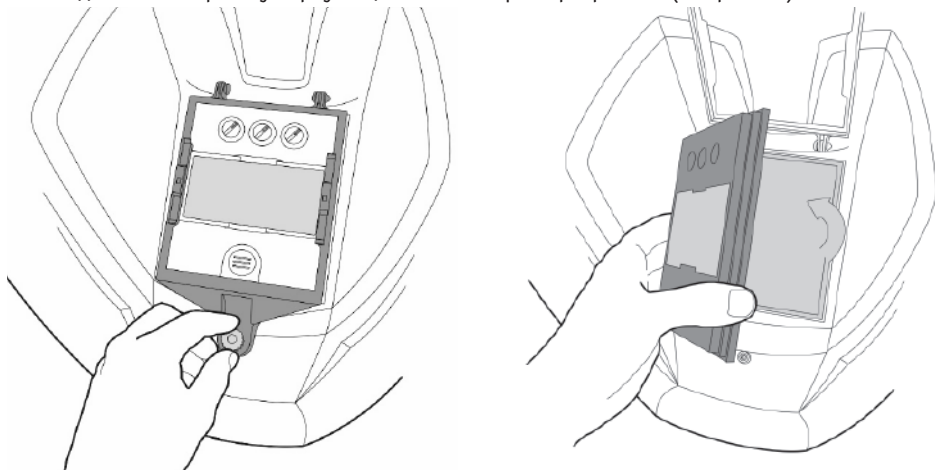


Рис. 9.1. Замена внешней защитной пластины.

## 9.2. ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИНЫ

Необходимость замены внутренней защитной пластины определяется визуально. Пластина подлежит замене, если присутствует большое количество вкраплений расплавленного металла, копоть и нагар, ухудшение качества картинки. Для замены необходимо извлечь пластину из фиксирующих пазов светофильтра (См. рис. 9.2).

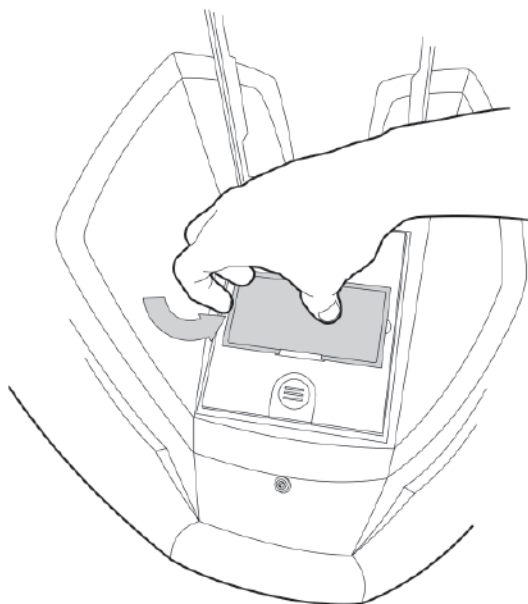


Рис. 9.2. Замена внутренней защитной пластины.



**Используйте только оригинальные внешние и внутренние защитные пластины.**

### 9.3. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарея подлежит замене, если светофильтр перестает срабатывать на появление сварочной дуги, происходит просветление светофильтра во время сварочного процесса и загорается индикатор разряда батареи. Батарея используется типа CR2450.

Для замены снимите крышку отсека батареи, извлеките батарею и замените ее на новую. Батарею устанавливать надписью «+» вверх (См. рис. 9.3).

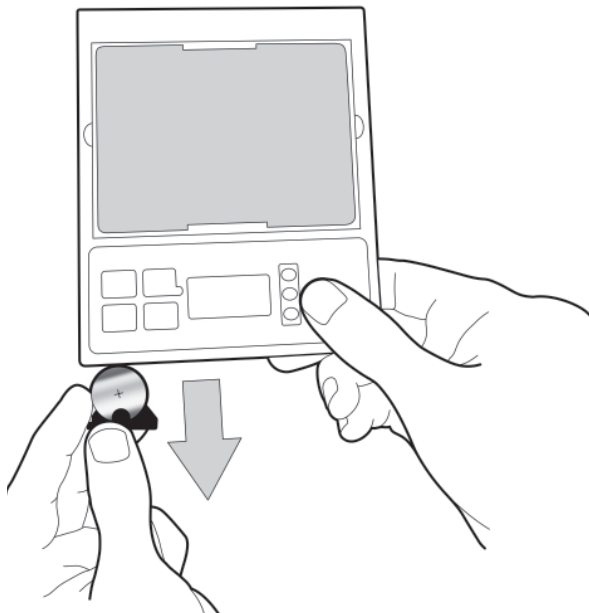


Рис. 9.3. Порядок замены батареи в светофильтре С70d.

## 10. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО ЩИТКОМ



Данные рекомендации носят ознакомительный характер.

Краткое обозначение типов работ:

**MIG** – полуавтоматическая сварка в среде инертных газов;

**MAG** – полуавтоматическая сварка в среде активных газов;

**MMA** – ручная дуговая сварка покрытым электродом;

**TIG** – аргодуговая сварка неплавящимся электродом;

**строжка** – удаление дефектов или разделение металла с помощью графитового электрода;

**резка CUT** – воздушно-плазменная резка.

### 10.1. ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

Угол обзора оптических датчиков, установленных в корпус светофильтра, составляет  $80^\circ$  (См. рис. 10.1).

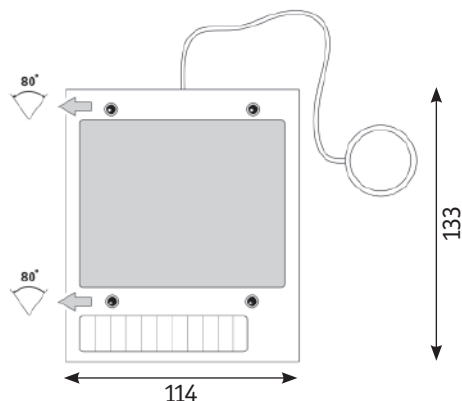


Рис. 10.1. Угол обзора датчиков.

### 10.2. МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК СРАБАТЫВАНИЯ СВЕТОФИЛЬТРА

Минимальный ток срабатывания зависит от количества датчиков светофильтра и степени освещенности рабочего места.

Для светофильтров моделей С50d, С60d, С70d и С80d минимальный ток срабатывания во всех пространственных положениях при TIG сварке на переменном и постоянном токе составляет 2А, при степени освещенности 250 люкс.

Степень освещенности рабочего места выбирается согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 250 люкс относится к помещениям с малой и средней точностью зрительной работы.



При увеличении или уменьшении степени освещенности минимальный ток срабатывания может отличаться.

### 10.3. ВРЕМЯ ЗАТЕМНЕНИЯ/СРАБАТЫВАНИЯ СВЕТОФИЛЬТРА

Согласно ГОСТ 12.4.254-2013 время срабатывания считается переходом от светлого состояния светофильтра к установленной степени затемнения. Чем больше установлена степень затемнения (SHADE), тем быстрее должен срабатывать светофильтр. Светлое состояние светофильтров моделей C50d, C60d, C70d и C80d составляет 3 DIN.

В таблице 10.1 приведено сравнение скорости срабатывания согласно ГОСТ и светофильтров моделей C50d, C60d, C70d и C80d. Испытания проводятся при температуре окружающего воздуха от -5 до +55 °С.

Таблица 10.1. Сравнение скорости срабатывания.

Степень затемнения (SHADE), DIN	Скорость срабатывания, мс				
	ГОСТ	C50d	C60d	C70d	C80d
9	200	постоянно 0,1			
10	70				
11	30				
12	10				
13	4				

### 10.4. ВЫБОР СТЕПЕНИ ЗАТЕМНЕНИЯ (SHADE)

Степень затемнения должна соответствовать выбранной силе тока, т.е. яркости горения дуги. Также влияет чувствительность зрительной системы человека. В таблице 10.2 приведены зависимости степени затемнения от силы тока.

Таблица 10.2. Рекомендованные степень затемнения (DIN).

Тип работ	Сила тока, А															
	<15	20	30	60	70	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
ММА	<9			9		10		11		12		13			>13	
MIG/MAG	-	9			10			11		12		13				
TIG	<9	9		10		11			12		13			>13		
Строжка	-								10			13		>13		
Резка CUT	-	9			10		11		12		13			-		

В зависимости от продолжительности работы можно выбрать затемнение на одно значение или больше.

## 10.5. ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКОВ (SENSITIVITY)

Выбирается в зависимости от способа сварки и силы тока. Для TIG сварки на малой силе тока выбирается большее значение, чтобы светофильтр быстрее срабатывал на появление дуги. Для MMA и MIG/MAG сварки выбирается среднее значение.

Также следует учитывать окружающее освещение и тип помещения. Неправильно подобранную чувствительность датчиков можно заметить, если светофильтр срабатывает при отсутствии сварочной дуги. Это может быть вызвано лампами дневного света, шлифованными или полированными поверхностями, отражающими свет, если работы производятся на многопостовых участках и отраженным солнечным светом. Чувствительность нужно выбрать на максимальное значение, далее уменьшать, пока светофильтр будет срабатывать только на сварочную дугу (См. рис. 10.2).

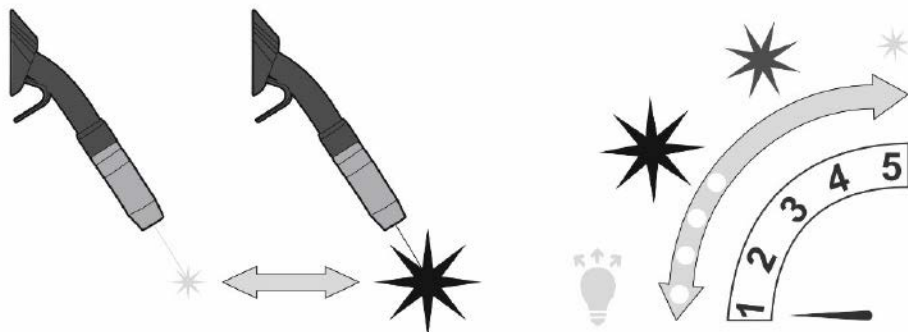


Рис. 10.2. Выбор чувствительности датчиков.

## 10.6. ВЫБОР ВРЕМЕНИ ПРОСВЕТЛЕНИЯ (DELAY)

Влияет на время, после которого светофильтр просветляется, чтобы после окончания сварочного процесса не получить ослепление зрительной системы человека от горячей ванны, являющейся источником интенсивного излучения. Максимальное значение следует выбирать при работе на большой силе тока, работе в импульсных режимах или сварке короткими швами (См. рис. 10.3). Минимальные значения следует выбирать при TIG сварке на малой силе тока.

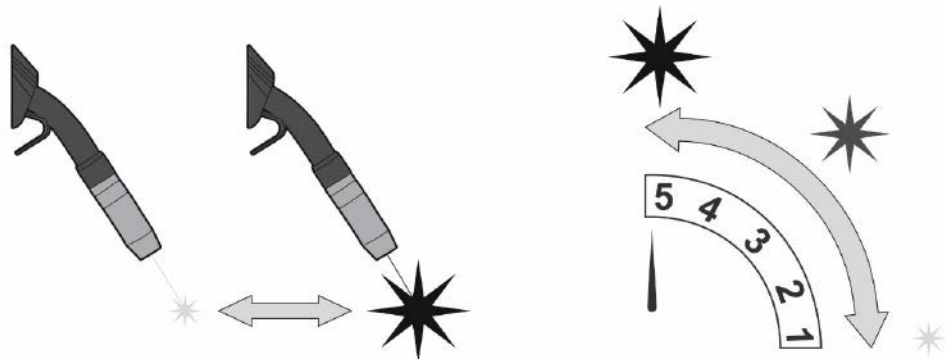


Рис. 10.3. Выбор времени просветления.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование щитков осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Температурный диапазон для хранения и транспортировки щитков: -10 °С...+55°С.

Хранение щитков осуществляется в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий (например, кирпичные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

При утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

Элементы питания (батарейки) утилизируются отдельно, через специальные пункты приема отработанных элементов питания.

## 12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Представитель производителя:** 000 «ИНСВАРКОМ», г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, к. 1, оф. 801. Тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04; [www.svarog-rf.ru](http://www.svarog-rf.ru), [info@svarog-rf.ru](mailto:info@svarog-rf.ru).

**Производитель:** 000 «Эрма», 188382, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский район, городской поселок Вырица, ул. Оредежская, дом 2, лит. Ж.

## 13. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

- **Санкт-Петербург:** ИП Свиридов А.В., Мебельная ул., д. 11Д; тел.: +7 (812) 326-62-38;
- **Москва:** 000 «Битрейд», 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 9А; тел.: +7 (495) 666-33-06.



**ВНИМАНИЕ!** Информацию о сервисных центрах можно узнать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-555-68-34 или на сайте: [svarog-rf.ru](http://svarog-rf.ru). Для перехода на сайт отсканируйте QR-код (для сканирования QR-кода необходим смартфон с камерой и программа-сканер QR-кода).

